


NCStudio のインストールと環境コピー（他 PC からのコピーなど）の方法

1. 手順

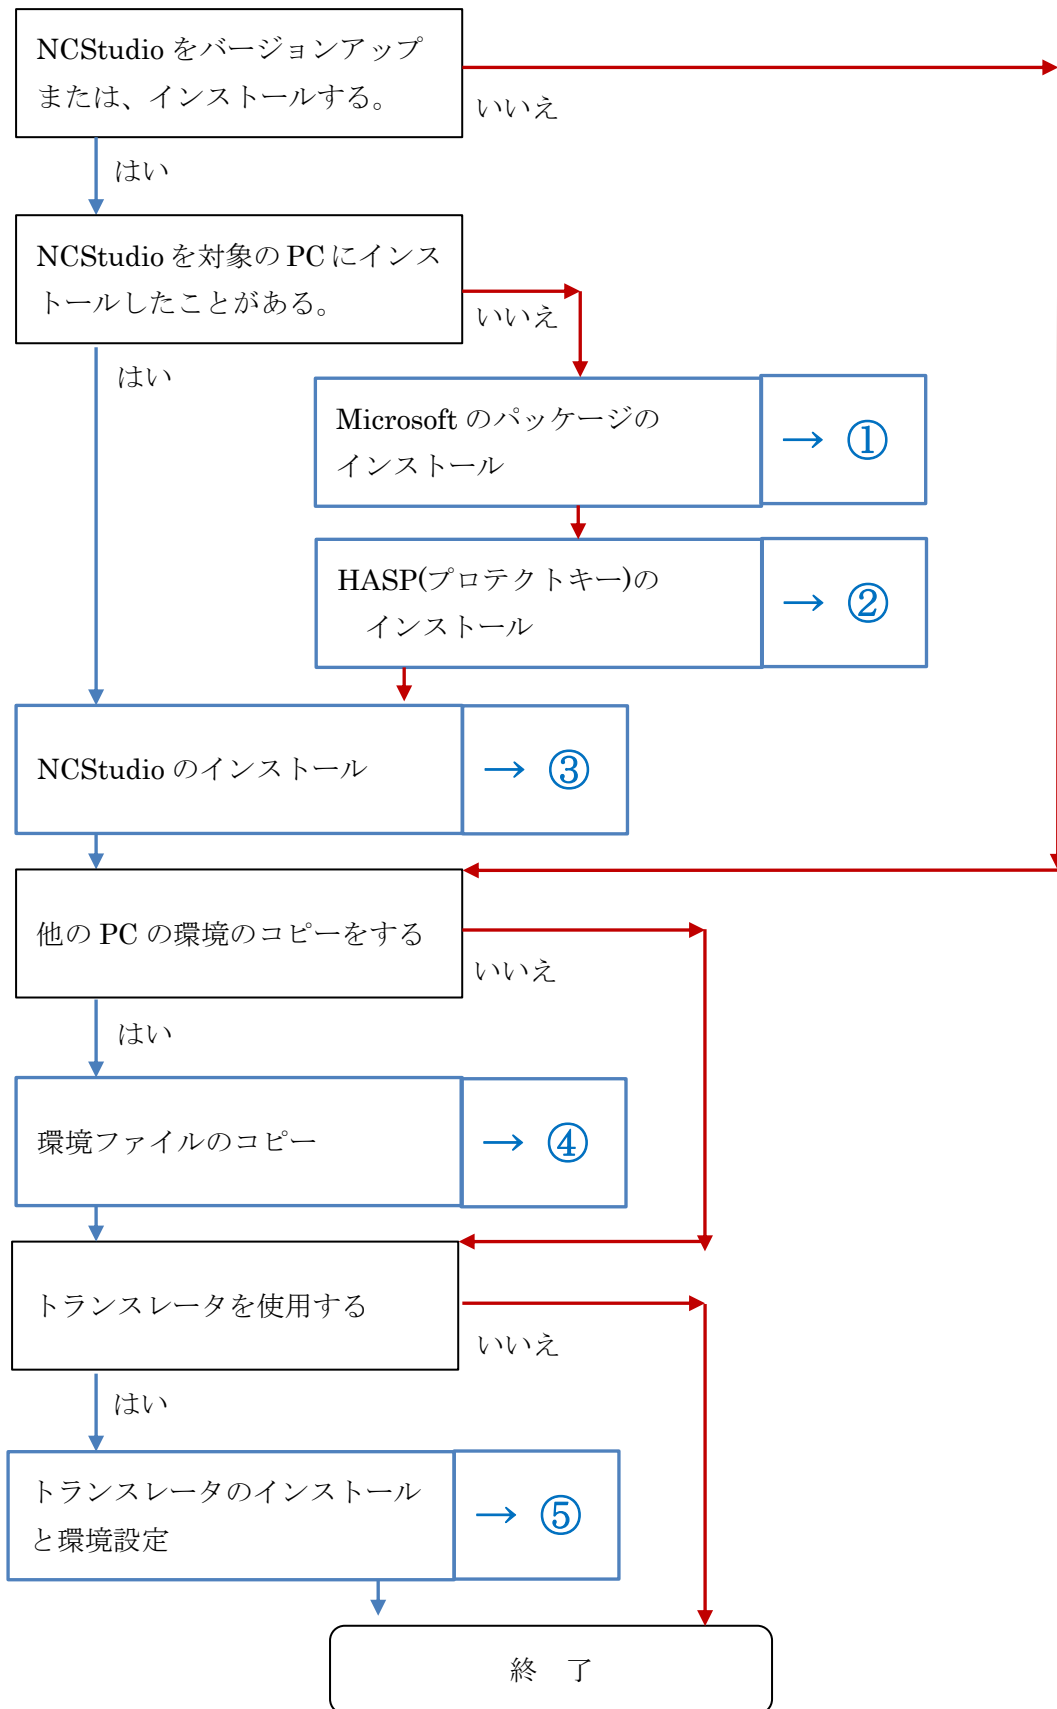

① Microsoft のパッケージのインストール

1. インストール CD がない場合

- (1) インターネットブラウザで弊社サポートサイト <http://www.support.studioways.jp/>を開きます。
- (2) 「Microsoft 再配布可能パッケージ」の下の「vcredist_x86.EXE」「vcredist_x64.EXE」をクリックしてダウンロードします。
- (3) vcredist_x86.EXE を実行します。
- (4) 続けて vcredist_x64.EXE を実行します。

2. インストール CD がある場合

- (1) インストール CD をドライブに入れて下さい。
- (2) Windows のメッセージで「操作を選択してください」と表示された場合、「開く」を選択します。
- (3) vcredist_x86.EXE をダブルクリックして実行します。
- (4) 続けて vcredist_x64.EXE を実行します。

② HASP(プロテクトキー)のインストール

1. インストール CD がない場合

- (1) インターネットブラウザで弊社サポートサイト <http://www.support.studioways.jp/>を開きます。
- (2) 「HASP (プロテクトキー) ドライバーのインストーラ (SafeNet 社製)」をクリックして HASPUserSetup.EXE ダウンロードします。
- (3) HASPUserSetup.EXE を実行します。

2. インストール CD がある場合

- (1) インストール CD をドライブに入れて下さい。
- (2) Windows のメッセージで「操作を選択してください」と表示された場合、「開く」を選択します。
- (3) HASPUserSetup.EXE をダブルクリックして実行します。
- (4) 続けて vcredist_x64.EXE を実行します。

③ NCStudio のインストール

1. インストール CD がない場合、または、最新版をインストールする場合

- (1) インターネットブラウザで弊社サポートサイト <http://www.support.studioways.jp/>を開き、「最新バージョン」の「NCStudio (X64 版) V.*.*.* (201*/**/**)」をクリックして ncs64-****.zip をダウンロードします。
- (2) ncs64-****.zip をハードディスク上に解凍します。 Setup.exe と NCStudio64.dat が作成されますので setup.exe を起動します (インストール終了後、消去してください)。

2. インストール CD がある場合

- (1) インストール CD をドライブに入れて下さい。
- (2) Windows のメッセージで「操作を選択してください」と表示された場合、「setup の実行」を選択します。

インストーラが起動されます。別紙「インストール手順書」に沿ってインストールしてください。


④ 環境ファイルのコピー

1. 最適化計算、動作環境などの設定のコピー

- (1) コピー元の PC のシステムフォルダを開きます。システムフォルダは、環境設定ダイアログの、動作環境タブに表示されているフォルダです。
- (2) フォルダ内の以下のファイルを、コピー先の PC のシステムフォルダにコピーします。
NCStudio.ini 最適化計算、動作環境のデータ
NCStudio.in2 オプション機能のデータ (このファイルは無い場合があります)
- (3) コピー先の PC (今回インストールする PC) で NCStudio を起動します。
- (4) 環境設定ダイアログの、動作環境タブで工具・加工機フォルダを再設定します。
(フォルダ名も、コピー元の PC と同じ設定になっているため)

2. 工具・加工機・材質のコピー


- (1) コピー元の PC の工具・加工機フォルダを開きます。工具・加工機フォルダは、環境設定ダイアログの、動作環境タブに表示されているフォルダです。
- (2) フォルダの以下のファイルを、コピー先の PC のシステムフォルダにコピーします
NCStudio.hld ホルダーデータ
NCStudio.tld 工具データ
NCStudio.mtr 材質データ
*.mcn 加工機データ
NCStudio.mtb オプション機能のデータ (このファイルは無い場合があります)

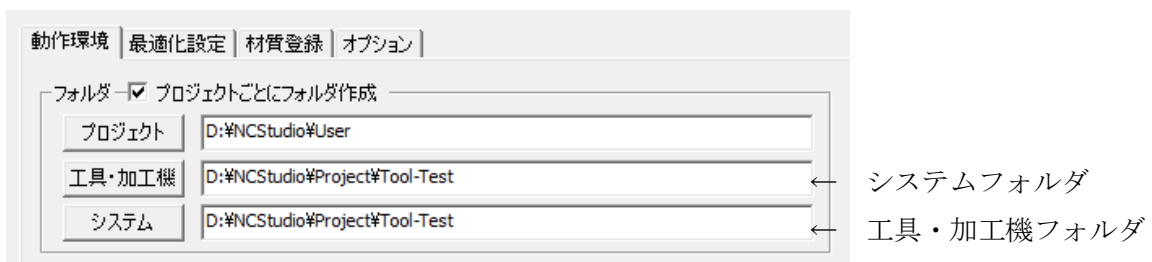

⑤ トランスレータのインストールと環境設定


1. 固定ライセンスで、変換サーバーを使用しない場合

- (1) インストール CD 内の CADlook フォルダを開きます。
- (2) vcredist_x64_2010.exe (Microsoft 社発行のパッケージ) を実行します。
- (3) フォルダ CADlook64V16J を開き、setup.exe を実行します。
トランスレータ CADlook がインストールされます。
- (4) NCStudio を起動します。
- (5) 環境設定のオプション・タブを開きます。
- (6) ファイル指定ボタンを押して、(3)でインストールした CADlook を指定します。
- (7) 更新ボタンを押します。

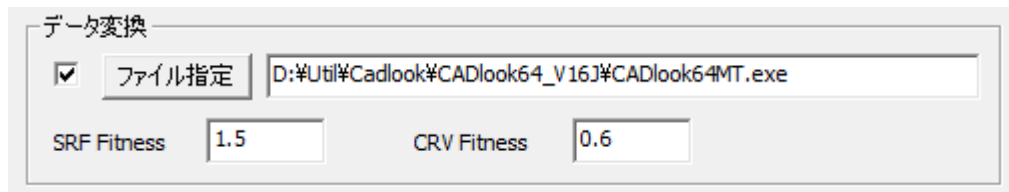

2. フローティングライセンスで、変換サーバーを使用する場合 (クライアント PC の場合)

- (1) NCStudio のインストールフォルダを開いて、NCS-TransReq.exe を起動します。
管理者権限のあうユーザーで起動してください。

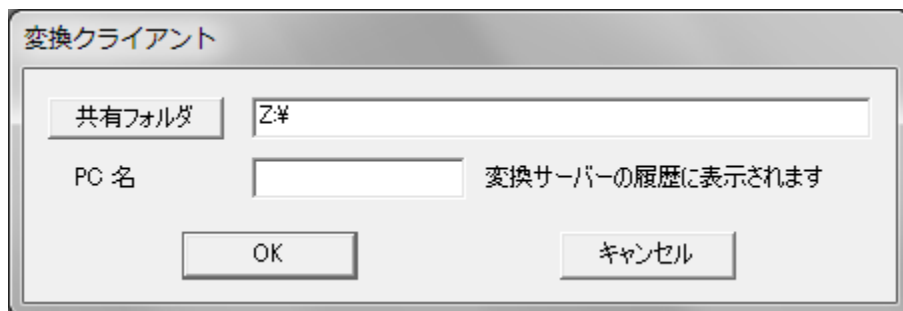

- (2) 共有フォルダボタンを押して、変換時に使用する共有フォルダを指定してください。
- (3) PC 名は変換サーバーで変換履歴や、変換リクエスト一覧で表示される PC 名です。
他の PC と重複しない名称を指定してください。
- (4) OK を押して終了します。
- (5) NCStudio を起動します。
- (6) 環境設定のオプション・タブを開きます。
- (7) ファイル指定ボタンを押して、NCStudio のインストールフォルダ内の NCS-TransReq.exe を指定します。
- (8) 更新ボタンを押します。